




A 3M TRADEMARK

KOYOTETM

LA VIE EST TROP COURTE



Masques de la série K100

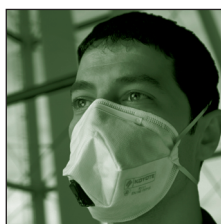

Caractéristiques

Les masques Koyote de la série K100 appartiennent à une gamme de produits conçus pour offrir un niveau de protection approprié à un coût économique. Ils fournissent aux porteurs une protection améliorée assurant ainsi un plus haut niveau de sécurité au poste de travail et une meilleure productivité:

- Ils répondent aux exigences de la norme Européenne EN149:2001 - Ils sont marqués CE
- La conception plate permet au masque d'être rangé facilement lorsqu'il n'est pas utilisé
- La forme triangulaire à l'avant permet au masque de maintenir sa forme dans des environnements chauds et humides
- Une seule bride permet un ajustement aisé pour divers tours de tête
- La soupape expiratoire améliore le confort dans des environnements chauds et humides et/ou quand l'activité est dure et physique (uniquement pour les modèles K111, K112 et K113)

Homologation

Les masques de la série K100 ont été testés selon la norme Européenne EN149:2001.

Matériaux

Les matériaux suivants ont été utilisés pour la fabrication de ce produit:

- Brides - Caoutchouc naturel
- Barrette nasale - Acier/plastique
- Média-filtrant - Polypropylène
- Soupape - Polypropylène/Elastomère thermoplastique
- Poids: - Sans soupape - 10g
- Avec soupape - 15g

Normalisation

Les masques de la série K100 ont été testés selon la norme Européenne EN149:2001 et répondent aux exigences de cette norme

Les principaux tests de performance de cette norme sont les suivants:

- Pénétration du média filtrant
- Inflammabilité
- Résistance respiratoire
- Fuite totale vers l'intérieur

Ce masque apporte une protection contre les poussières, les aérosols liquides dont la phase liquide est l'eau et liquides non volatils.

Applications

Les masques Koyote peuvent être utilisés dans diverses industries où le travailleur est exposé à des poussières ou brouillard. Les applications types sont les suivantes

- K101/ K111 FFP1: broyage, ponçage, balayage, ensilage, carrière, usinage de métaux, ciment, exploitation minière, polissage, chaux, volailles et textiles
- K102 / K112 FFP2: Industrie du bois, fibre de verre et plastique (sans PVC), travail des métaux, soudage, fonderie de fer et d'acier, réparation/construction navale, ensilage de poudre chimique ou d'additifs, scierie, volailles, textile, exploitation minière
- K113 FFP3: Travaux avec des métaux très toxiques, substances biochimiques, pharmaceutique, poudres chimiques, soudage et brasage

Produits	K101/K111	K102/K112	K113
Classe	FFP1	FFP2	FFP3
Efficacité minimale	78%	92%	98%

Information

Toutes les informations stipulées dans la norme, sont précisées sur l'emballage des produits. Une copie intégrale de la norme EN149 peut être obtenue auprès de votre organisme national de normalisation.

Utilisation correcte

Ces masques peuvent être utilisés comme protection contre des aérosols solides, liquides dont la phase liquide est l'eau et liquides non volatils pour des concentrations ne dépassant pas:

K101/K111	4 fois la Valeur Moyenne d'Exposition (VME)
K102/K112	10 fois la Valeur Moyenne d'Exposition
K113	50 fois la Valeur Moyenne d'Exposition

Le masque de protection respiratoire est efficace seulement s'il est correctement choisi, mis en place et porté pendant toute la durée d'exposition aux contaminants.

Masques de la série K100

Instruction de mise en place:



Masque fermé, préformer la barrette nasale comme indiqué



Ouvrir le masque, presser le panneau avant et pincer les deux pointes ensemble comme indiqué



Placer votre menton dans le bas du masque. Tirer l'élastique du bas par-dessus votre tête et positionnez le sous vos oreilles. Tirez l'élastique du haut par-dessus votre tête et positionnez le au-dessus de vos oreilles comme indiqué



Ajuster la barrette nasale à votre nez avec vos deux mains et ajustez les élastiques afin d'avoir une bonne tenue et une bonne étanchéité du masque comme indiqué



L'étanchéité du masque au visage devra être vérifiée avant d'entrer dans la zone polluée.

Pour vérifier l'étanchéité au visage d'un masque équipé d'une soupape expiratoire:

- Placer les deux mains en forme de coquille sur le masque sans le déplacer.
- Inspirer fortement. Une pression négative doit être ressentie à l'intérieur du masque. Si de l'air circule autour du nez, réajuster la barrette nasale comme indiqué en 4. Si de l'air fuit sur le pourtour du masque, ramener les élastiques vers l'arrière. Si une étanchéité satisfaisante ne peut pas être obtenue, NE PAS pénétrer dans la zone polluée. Consulter le responsable.

Remarque: A ne pas utiliser si vous portez une barbe ou toute autre pilosité faciale qui pourrait empêcher un contact parfait entre le visage et le bord du masque.

Pour vérifier l'étanchéité au visage d'un masque sans soupape expiratoire :

- Placer les deux mains en forme de coquille sur le masque sans le déplacer.
- Expirer très fortement. Si de l'air circule autour du nez, réajuster la barrette nasale comme indiqué en 4. Si de l'air fuit sur le pourtour du masque, ramener les élastiques vers l'arrière. Si une étanchéité satisfaisante ne peut pas être obtenue, NE PAS pénétrer dans la zone polluée. Consulter le responsable.

Avertissement

Ce produit contient du latex qui peut occasionner des réactions allergisantes chez certaines personnes sensibles

- Comme pour tout utilisation d'appareil de protection respiratoire, l'utilisateur devra avoir reçu une formation préalable à la bonne utilisation du produit
- Cet appareil n'est pas destiné à protéger contre: - les gaz et vapeurs, les solvants rencontrés lors des opérations de peinture au pistolet, les atmosphères dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5% (recommandation 3M)

- A utiliser uniquement dans les endroits convenablement ventilés et dont la teneur en oxygène est suffisante pour la vie
- Ne pas utiliser lorsque la concentration en contaminant présente un danger immédiat pour la vie ou la santé
- Quitter les lieux immédiatement si
 - La respiration devient difficile
 - Des étourdissements ou autres malaises sont ressentis
- Jeter et remplacer le masque si celui-ci est endommagé ou si la résistance respiratoire devient excessive ou à la fin d'un poste de travail
- Ne jamais modifier, "bricoler" ou réparer cet appareil